

Pótmunka árajánlat összesítő			
Ajánlatkérő:	Harkány Város Önkormányzata		
Ajánlatadó:	VivaPalazzo Zrt.		
Ajánlatadó székhelye:	7800 Siklós, Szentkút u. 34.		
Kapcsolódó projekt megnevezése:	Harkány Zsigmondy sétány és őspark rekonstrukciója és új funkciókkal bővítése		
Kelt:			
Tétel megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen	Indoklás
PÁ01- Színpad öltözőépület tetőszerkezet javítása	- Ft	1 625 000 Ft	A tetőhéjazat teljes bontását követően vált láthatóvá az alátét szerkezet állapota. Az állapotfelmérés során megállapításra került, hogy a teljes deszkázat valamint a szarufák egy része teljes keresztmetszetszetében elkorhadt így indokoltá vált azok cseréje. A szarufák cseréje valamint az alátét deszkázat teljes felületű cseréje nem szerepelt a költségvetésben.
PÁ02- „Harka kút” körüli térkövezési munkák	1 123 490 Ft	1 155 690 Ft	A "Harka kút" körüli térkövezés a terveken meglévő-megmaradóként szerepelt. A térkő burkolat esztétikai és műszaki állapota indokoltá tette a cseréjét.
PÁ03- Bajcsy-Zsilinszky utca felőlimeglévő járdaszegélyek cseréje	947 396 Ft	1 393 092 Ft	A Bajcsy-Zsilinszky utca felőlimeglévő járdaszegélyek a terveken meglévő-megmaradóként szerepelt. A szegély esztétikai és műszaki állapota indokoltá tette a cseréjét.
PÁ04- Színpad feletti íves tetőszerkezet szelemeneinek cseréje	5 621 876 Ft	7 709 150 Ft	A tetőhéjazat teljes bontását követően vált láthatóvá az alátét szerkezet állapota. Az állapotfelmérés során megállapításra került, hogy a teljes deszkázat valamint a szelemenek teljes keresztmetszetszetében elkorhadt így indokoltá vált azok cseréje. A szarufák cseréje valamint az alátét deszkázat teljes felületű cseréje nem szerepelt a költségvetésben.
PÁ05- Kórház épület meletti térkövezési és aszfaltozási munkák			Nem készült.
PÁ06- Zsigmondy sétány alatti útszakasz alatti geotextília fektetése, kedvezőtlen talajviszonyok miatt	1 055 000 Ft	750 000 Ft	A Zsigmondy sétányon tervezett útpálya szerkezet kialakítása során a feltárt altalaj stabilitása a mérések alapján nem tette lehetővé a megfelelő stabilitású rétegrend kialakítását. A méréseket végző szakember átlát tett javaslat alapján a zúzalék réteg alsó síkján geotextília terítés készült.
PÁ07- Színpadburkolat módosítása	1 832 436 Ft	103 505 Ft	A Megrendelő igényei alapján a tervezett hajópadló burkolat helyett nagytáblás csúszásmentes vízálló rétegelte lemez burkolat került kialakításra. Ez a tervezett rendezvények funkciójának jobban megfelel.
PÁ08- Színpad előtti terület talajcseréje és geotextília fektetése, kedvezőtlen talajviszonyok miatt	3 066 139 Ft	2 777 675 Ft	A színpad előtti térburkolat alátét szerkezet kialakítása során a feltárt altalaj stabilitása a mérések alapján nem tette lehetővé a megfelelő stabilitású rétegrend kialakítását. A méréseket végző szakember átlát tett javaslat alapján 30 cm vastagságban talajcserét javasolt valamint a zúzalék réteg alsó síkján geotextília terítést.
PÁ09- Déli bejárat előtti terület talajcseréje és geotextília fektetése, kedvezőtlen talajviszonyok miatt	862 388 Ft	786 500 Ft	A déli bejárat előtti térburkolat alátét szerkezet kialakítása során a feltárt altalaj stabilitása a mérések alapján nem tette lehetővé a megfelelő stabilitású rétegrend kialakítását. A méréseket végző szakember átlát tett javaslat alapján 30 cm vastagságban talajcserét javasolt valamint a zúzalék réteg alsó síkján geotextília terítést.
PÁ10- Színpadtechnika műszaki tartalom módosítás	1 632 604 Ft	- 126 566 Ft	A Megrendelő igénye alapján a tervezett színpadtechnikai állványok kialakítása módosult. A módosítással a tervezett rendezvények jobban kiszolgálhatók.
<b>Összesen</b>	<b>16 141 329 Ft</b>	<b>16 174 046 Ft</b>	
<b>Nettó ajánlati ár (FT) :</b>		<b>32 315 375 Ft</b>	